

تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵

اطلاعیه فنی - تعمیراتی

شماره: ۱۳۹۳-۱۷



کد مدرک: ۱۴۹۹۹

روش رفع ایراد عدم عملکرد صحیح گرمکن (دو سیستم مالتی پلکس) نوع خودرو: سمند MUX

به اطلاع کلیه نمایندگیهای مجاز می رساند در صورت مراجعت خودروی سمند با سیستم مالتی پلکس MUX، با ایراد

" روشن ماندن دائم گرمکن و یا عدم عملکرد گرمکن شیشه عقب " ،

لازم است اقدام به اصلاح پیکربندی نو德 CCN و انتخاب گزینه Manual برای HVAC Type در منوی Configuration CCN مطابق شکل زیر گردد.

Configuration

VIN :			
Date :	2011/01/19		
Left Window Winder up Lock Current Coefficient :	100	Left Window Winder down Lock Current Coefficient :	100
Right Window Winder up Lock Current Coefficient :	100	Right Window Winder down Lock Current Coefficient :	100
Fuel Type :	Petrol	AutoLift activation:	Disabled
Shock Sensor :	Enabled	AutoLock by speed :	Disabled
AutoLock time :	12	HVAC Type :	Manual
LH Reverse Lamp :	present	RH Reverse Lamp :	present
LH Rear fog Lamp :	present	RH Rear fog Lamp :	present
Front Fog Lamps:	present	Airbag :	present
Rear Lamps (TunafSideStop)			

نکته مهم: در خصوص رفع ایراد " صدای غیر عادی در هنگام روشن بودن گرمکن شیشه عقب "، نسخه نرم افزار با ورژن جدید برای CCN منتشر خواهد شد که طی اطلاعیه فنی متعاقباً اعلام می گردد.

صفحه: ۱

از: ۱

تصویب: معاونت فنی و مهندسی

نام: شهریار سلطانی
امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو
فریبرز زینالی

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

نام: مسعود چیزکانی
امضاء:

و خدمت تهیه کننده

تایید کننده: مسعود چیزکانی
امضاء:

تایید کننده: محمد علامیر

امضاء: