

## معاونت خدمات پس از فروش / مدیریت مهندسی خودرو

تاریخ: ۱۳۹۳/۴/۱۴

اطلاعیه فنی - تعمیراتی

شماره: ۱۳۹۳-۴۳-۱۵۰۲۸



کد مرکز: ۱۵۰۲۸

عنوان: عدم نمایش صحیح بنزین در جلوآمپر بدلیل اشتباہ در مونتاژ کانکتور ECU نوع خودرو: رانا و ۲۰۶ اکوماکس



به اطلاع کلیه نمایندگی‌های مجاز می‌رساند، اخیراً در برخی از خودروهای رانا و ۲۰۶ فاز یک، ایراد عدم نمایش صحیح مقدار بنزین در جلوآمپر مشاهده شده است که این ایراد در دو صورت پیش خواهد آمد:

۱- در صورتیکه نسخه نرم افزار نود ICN هنوز به ۳۷۳ تبدیل نشده باشد. (اطلاعیه فنی‌های ۱۳۹۲-۷۲ و ۱۳۹۳-۲۵)

۲- در صورت صحیح بودن نسخه ICN، نحوه مونتاژ اشتباہ کانکتور ECU موتور می‌تواند عامل بروز این ایراد باشد.  
لذا دقต کامل به عمل آورید که برای جدا کردن و نصب مجدد کانکتور ECU حتماً موارد زیر رعایت گردد:

- قبل از جدا کردن کانکتور ECU موتور، ابتدا سر باتری جدا گردد و پس از آن اقدام به جدا کردن کانکتور ECU نمایید.
- حتماً در هنگام نصب مجدد کانکتور ECU از جدا بودن سرباتری اطمینان حاصل نمایید و پس از نصب کانکتور ECU نسبت به وصل کردن سرباتری اقدام نمایید.
- در صورتی که این فرایند صحیح انجام نشده است و منجر به عدم نمایش صحیح مقدار بنزین گردیده، یک بار فرایند جدا کردن و نصب مجدد کانکتور ECU به طریق بالا صورت گیرد.

صفحه: ۱

تصویب: معاونت خدمات پس از فروش

از: ۱

شهریار سلطانی

نام:

امضاء:

تایید: مدیریت مهندسی خودرو

فریبرز زینالی

نام: محمود حسن پسند  
امضاء: تایید کننده:

و این بجزیه کننده

نام: سعود میرلو  
امضاء: اقدام کننده