

اطلاعیه فنی



نمايندگى هاي مجاز ايران خودرو	دريافت كننده
صاحب امتياز <input type="checkbox"/> مدیر خدمات <input type="checkbox"/> كارشناس فني <input type="checkbox"/> مسئول بازرگانی قطعات يدكى <input type="checkbox"/> مسئول امور مشتریان <input type="checkbox"/> تعمیر كاران <input type="checkbox"/> امدادگران	قابل توجه
عنوان اطلاعیه	رديورگ سوكت اينتر کانکشن بخاري دسته سيم اصلی و بخاري
نوع خودرو	گروه ۲۰۶، رانا و ۲۰۷

توجه: اطلاعیه صرف "جهت بهره برداری در شبکه نمايندگى هاي مجاز ايران خودرو منتشر شده و هرگونه انتقال، بازنشر و لينک گردن اطلاعات ممنوع می باشد.


در صورت مراجعة خودرو با ايراد عدم عملکرد فن بخاری و مشاهده سوختگی سوکت اينترکانکشن بخاری و گرمکن در دسته سیم، جهت رفع ايراد مطابق رویه زير اقدام نمائيد:
ابزار مورد نياز:

سیم چین - انبر پرس - هویه - مقداری قلع - قطعات مصرفی مورد لزوم

۱- ابتدا بست منفی باتری را جدا نموده و سوکت اينتر کانکشن ۱۶ خانه مشکی اصلی به بدنه را از محل خود جدا کرده و سوکت نری و مادگی را با باز کردن قفل ثانویه از یکدیگر جدا مينيمایم.



۲- پس از باز کردن قفل در محل سوکت؛ سوختگی مشاهده ميگردد.

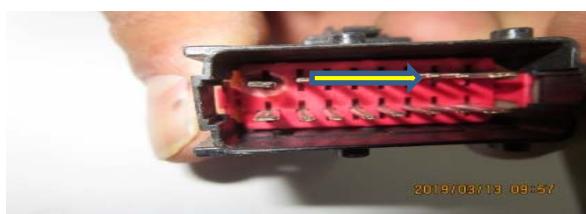

۳- سیم حفره ای که دچار سوختگی شده است را از دو طرف اينتر کانکشن با سیم چین کاملا از پشت سوکت جدا مينيمایم.

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت
صفحه: ۱
نام: عبدالرضا امیدی
امضاء:

تأیید: مدیریت گلستان
نام: مسعود چوبانی
امضاء:

واحد تهیه کننده
تأیید کننده: رحیم محمدی
نام: صادق رفیعی
امضاء:

۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تاریخ:

۱۳۹۸-۲۵

شماره:

۱۷۵۵۴

کلید مدرک:

اطلاعیه فنی



دربافت کننده

قابل توجه

عنوان اطلاعیه

گروه ۲۰۶، رانا و ۲۰۷ نوع خودرو

نمایندگی های مجاز ایران خودرو

صاحب امتیاز مدیر خدمات کارشناس فنی کارشناس پذیرش/پذیرشگر مسئول بازرگانی قطعات یدکی مسئول امور مشتریان تعمیر کاران امدادگران

دیورک سوکت اینتر کانکشن بخاری دسته سیم اصلی و بخاری

توجه: اطلاعیه صرفه جهت بهره برداری در شبکه نمایندگی های مجاز ایران خودرو منتشر شده و هرگونه انتقال، بازنشر و لینک گردن اطلاعات ممنوع می باشد.



۴- پس از جدا نمودن سیمهای ایجاد لختی به طول ۵ میلی متر بر روی سیمهای ترمینال فلزی مادگی را در طرف سوکت مادگی و ترمینال فلزی نری را در طرف سوکت نری به سیمهای قطع شده بخوبی پرج کرده و سپس محل پرج را کاملاً لحیم کاری مینماییم.



۵- پس از محکم نمودن پرج و لحیم کاری مناسب سوکتهای پلاستیکی هر طرف را؛ یعنی سوکت نری به ترمینال مادگی و سوکت مادگی بر روی ترمینال نری نصب میگردد.

تصویب: معاونت مهندسی و کیفیت صفحه: ۲

از:

نام: عبدالرضا امیدی

امضاء:

تایید: مدیریت کیلیتیا
مسعود چوپانی<http://eb.isaco.ir>

واحد تهیه کننده

تایید کننده: رحیم محمدی

امضاء:

تایید کننده: صادق رفیعی
امضاء:

امضاء:

امضاء:

۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تاریخ:

۱۳۹۸-۲۵

شماره:

۱۷۵۵۴

کلید مدرک:


اطلاعیه فنی



نمايندگى های مجاز ايران خودرو	دريافت كننده
صاحب امتياز <input type="checkbox"/> مدیر خدمات <input type="checkbox"/> کارشناس فني <input type="checkbox"/> مسئول بازرگانی قطعات يدكى <input type="checkbox"/> مسئول امور مشتريان <input type="checkbox"/> تعمير كاران <input type="checkbox"/> امدادگران	قابل توجه
ريورك سوكت اينتر كانكشن بخاري دسته سيم اصلی و بخاري	عنوان اطلاعیه
گروه ۲۰۶، رانا و ۲۰۷	نوع خودرو

توجه: اطلاعیه صرفاً جهت بهره برداری در شبکه نمايندگى های مجاز ايران خودرو منتشر شده و هرگونه انتقال، بازنشر و لينک گردن اطلاعات ممنوع می باشد.

نکته مهم: از نصب ترمینال های متفرقه و غير استاندارد جهت انجام تعمیرات جدا خودداری نمایید.

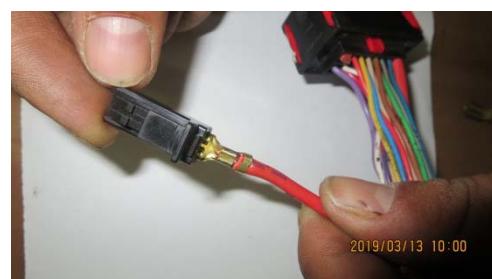

۶- پس از تکمیل مراحل بالا سوکتهاي ۱۶ خانه جدا شده بر روی يكديگر مونتاژ شده و سوکت تک خانه نيز با طرف مقابل مونتاژ می گردد. و سوکتها در محل خود فيكس گردد.



تصویر کانکشن ۶
پایه دسته سیم
بخاری قبل و بعد از
ربورک



صفحه: ۳

از: ۴

تصویر: معاونت مهندسی و کیفیت

نام: عبدالرضا امیدی

امضاء:

واحد تهیه کننده

تایید:

امضاء:

اقدام کننده: صادق رفیعی

امضاء:

۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تاریخ:

۱۳۹۸-۲۵

شماره:

۱۷۵۵۴

کلید مدرک:

اطلاعیه فنی



نمايندگى های مجاز ايران خودرو	دريافت كننده
صاحب امتياز <input checked="" type="checkbox"/> کارشناس فني <input checked="" type="checkbox"/> کارشناس پذيرش/پذيرشگر <input checked="" type="checkbox"/> مسئول بازرگانی قطعات يدكى <input checked="" type="checkbox"/> مسئول امور مشتريان <input checked="" type="checkbox"/> تعمير كاران <input checked="" type="checkbox"/> امدادگران	قابل توجه
ريورگ سوكت اينتر كانكشن بخاري دسته سيم اصلی و بخاري	عنوان اطلاعیه
گروه ۲۰۶، رانا و ۲۰۷	نوع خودرو

توجه: اطلاعیه صرفه جهت بهره برداری در شبکه نمايندگى های مجاز ايران خودرو منتشر شده و هرگونه انتقال، بازنشر و لينک گردن اطلاعات ممنوع می باشد.

نکته ۱: جهت رفع ايرادات فوق، از تعويض دسته سيم های اصلی، کف اتاق و بخاری خودداری نمایيد.

نکته ۲: در صورت سوختگی کانکتور ۶ پایه بخاری بالای پای راننده، مانند رفع ايراد کانکتور ۱۶ پایه اقدام نمایيد.

مجموعه
کانکتور و
ترمينال
تك خانه



مجموعه
کانکتور و
ترمينال دو
خانه

کد اختصاصی	شرح قطعه
۲۲۱۱۸۰۴۱	مجموعه کانکتور و ترمينال دو خانه
۲۲۱۱۸۰۴۰	مجموعه کانکتور و ترمينال تک خانه
کد اجرت	شرح اجرت
۵۵۳۱۰۰	تعويض يك عدد ترمينال

نکته ۳: بعد از انجام تعمیرات حتما از محکم بودن ترمينال در داخل سوكت اطمینان حاصل کنيد. واز عملکرد صحیح فن بخاری اطمینان حاصل نمایيد.

نکته ۴: در هنگام تعمیرات و لحیم کاري دقت نمایيد به سایر قسمتهای دستهای سيم اسيب نرسد. همچنین از عدم وجود اتصالی اطمینان حاصل نمایيد.

صفحه: ۴

از: ۴

تصويب: معاونت مهندسي و کيفيت

نام: عبدالرضا اميدري

امضاء:

تصويب: معاونت مهندسي و کيفيت

نام:

امضاء:

تاييد: مدیریت گلستان

نام:

امضاء:

واحد تهيه کننده

نام: رحيم محمدی

امضاء:

تاييد کننده: صادق رفيعي

نام:

امضاء: